PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-118921

(43)Date of publication of application: 11.05.1989

(51)Int.Cl.

G06F 3/06 G11B 19/02

(21)Application number: 62-275735

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI PROCESS COMPUT ENG INC

(22)Date of filing:

02.11.1987

(72)Inventor: IIZUKA TAMIO

KASASHIMA HIROKAZU


KUWABARA KEIJI IIJIMA SABURO

(54) CONTROL METHOD FOR DUPLEX DISK

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the forming flexibility of a system by adding a table to a disk device itself to be duplicated to control the duplex state of said disk device and updating said table when the state of the duplex disk has a change.

CONSTITUTION: This control system comprises a CPU 101 and disk controllers 103 and 108 and disk devices 104 and 109 which are connected to a system bus 102. The devices 104 and 109 store the control information 105, 106, 110 and 111 for control of their duplication. The same contents of two pieces of control information are set on different cylinders and tracks within a disk. Then these control information are controlled together with updating when the duplex state has a change. In such a constitution, no special hardware is required and no limitation is needed for formation of a system. Thus the system is formed with high flexibility and extensibility.

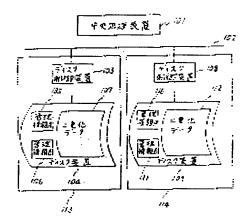

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

⑪特許出頭公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-118921

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 平成1年(1989)5月11日

G 06 F G 11 B 3/06 19/02

B-6711-5B F-7627-5D 304

未請求 発明の数 1 (全6頁) 塞杳諳求

69発明の名称

の出

二重化ディスク制御方法

@特 頤 昭62-275735

和

正実

砂田 顖 昭62(1987)11月2日

の発 明 者 飯 塚

民 生 茨城県日立市大みか町5丁目2番1号 日立プロセスコン

ピユータエンジニアリング株式会社内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

明 広 砂発 者 笠 嵢

茨城県日立市大みか町5丁目2番1号 株式会社日立製作

所大みか工場内

⑦出 願 人

頭

株式会社日立製作所

日立プロセスコンピュ

茨城県日立市大みか町5丁目2番1号

ータエンジニアリング

株式会社

個代 理 人 弁理士 秋本 最終頁に続く

眲

1.発明の名称

二重化ディスク制御方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 二里化されたデイスクの各々がマスター状態。 スレーブ状態、あるいは切り離し状態のいずれ の状態にあるかを示す状態情報、及びこれらの 情報の更新回数を含むところの管理情報を格納 したテーブルを各ディスク内の記憶部に設ける とともに、各デイスクの状態が変化したときあ るいはオペレータよりの変更担示があったとき には、各デイスクの状態を上記テーブル上で変 化後の状態に更新し、該更新したテーブルの管 理情報を用いて各々のデイスク動作を制御する ことを特徴とする二重化デイスク制御方法。
 - 2. 二重化されたデイスクの立ち上げ時には、各 デイスクの前記テーブル内の管理情報を読出し て比較し、もし不一致があれば前記更新回数が より大きい方の管理情報に双方のテーブル内容 を一致化させる処理を行うことを特徴とする特

許請求の範囲第1項記収の二重化デイスク制御 方法.

3. 発明の詳細な説明

(磁業上の利用分野)

本発明は、電子計算機システムにおける二重化 ディスクの制御方法に関するものである。

〔従来の技術〕

電子計算機システムのデイスクを二重化して高 信頼化を図る場合、二台のディスクのどちらをマ スターとするか、などの構成制御や、データ料き 込みの制御など、二度化したための制御が必要と なる。このための従来の制御方法としては、特別 昭61-249132号に配収のように、デイスク制御装 **選に二重書き制御国路を内蔵したものや、特開昭** 81-250720号に記載のように、デイスク制御装置 に状態保持部を設けて停電前の二重化デイスク状 慮を復旧するものがある。

(発明が解決しようとする問題点)

從来の二重化ディスク制御方法では、二重化制 御用の特別な装置を使用することを前提にしてい るため、異なる制御装置間で二重化することについて脅威されておらず、システム構築の柔軟性に欠けるという問題があつた。また、二重化デイスク状態の保持においても、不揮発性メモリを使用しないと停電などによるシステムダウンで二重化ディスク状態が消えてしまい、再立上げ時に停電前の状態に世旧できないという問題があつた。

本発明の目的は、二重化ディスク制御を行なう上で特別な装置を使用せずに、二重書き、状態の保持、管理情報の一致化、二重化ディスク構成制御などの制御を行う二重化ディスク制御方法を提供するにある。

〔問題点を解決するための手段〕

上記目的は、二 館化されるデイスク装置自身に 該当デイスクの二重化状態を管理するテーブルを 配置し、二重化デイスクの状態が変化した時にこ のテーブルを更新することにより、連成される。 〔作用〕

二重化状態を管理するテーブルを二重化される デイスク装置上に配置し、二重化状態変化時にこ

内容のものが異なるシリンダ、トラツクに配置されている。なお、以後では単にデイスク(1 1 3、1 1 4)と呼ぶときは、上配のデイスク制御装置及びデイスク装置をまとめた装置を示すものとする。

各デイスクへの二重書きや二重化構成制御は、 上記の管理情報を基に中央処理装置101上のプログラムで行われる。この管理情報の更新は、デイスクに障害が生じたときか、コマンドによりオペレータから構成変更を指示されたときに行われる。

第2図は管理情報の内容を示すもので、デイスクステータス202、他系デイスク情報203、 更新カウンタ204から成る。

デイスクステータス202は、二重化デイスクの状態を扱わす。デイスクは、基本的にマスターデイスク(リード及びライトを行なうデイスクでニ重化ディスク主系デイスクである)、スレーブディスク(マスターディスクのパックアップ用ディスクでディスクのライトのみ行なわれる。マス

のテーブルを更新しながら制御するので、特別なハードウェアを必要としない。また、二度化データアクセス中に停電が起きて、システムの再立上げ時に各ディスク装置から管理テーブルを読み出し一致化を行なうので、管理テーブルの不一致を自動的に回避でき、停電前の選転モードを継続することができる。

(実施例)

以下、本発明の一実施例を説明する。第1図は、本発明の方法を用いた電子計算機システムの構成例を示すもので、中央処理裝置101とシステムパス102に接続される2台のディスク制御設置103,108(記憶部)から構成される。このシステムパス102やディスク制御設置103,108は、二重化ディスク制御なものである。一方、ディスク数置104,109それぞれには、二重化を管理するための管理情報105と106、110と111が設けられ、同一ディスク数置内の2つの管理情報は同じ

ターデイスクに微客が発生するとスレーブデイスクがマスターデイスクに切り換わる)、切り離しデイスク(デイスクに隙皆が発生しシステムから切り離された状態のデイスク)という3つのステータスを有する。デイスクステータスとともに、 色系デイスクのこの3つのステータスとともに、 他系のデイスク状態も含んでおり、第3回に示すような内容である。

他系デイスク情報203は、自系デイスクと対 になるもう一方のデイスク位置(アドレス)を示 す情報で、各デイスクが相互に指し合つている。

更新カウンタ204は、デイスク装置内にある 管理指収の更新回数を示すものである。詳しくは 後で述べる。

一般に二重化デイスクシステムでは、システム 構築時に片方のデイスクをマスターデイスクとし、 もう一方のデイスクをスレーブデイスクと定義する。そしてシステムを立ち上げた後は、第4回に 示すようにデイスクリードをマスターディスクよ り行ない、デイスクライトは両方のディスクに行 なう 商 系 開 期 遅 転 に 入る。

オンライン動作中の二重化デイスクの構成制御としては、(1)マスター、スレーブデイスクの切り換え、(2)マスターあるいはスレーブディスクの切り離し、(3)切り離しディスク交換後の二重化データコピー、(4)切り離しディスク交換をのシステム再組込みがある。この構成制御を行なう際には、各ディスク装置内の管理情報の更新処理フローを第5図に示す。

まず各ディスク装置内管理情報 A. Bの照合 501,502,505を行なう。この各風合処 理の詳細は第6図に示されている。即ち、処理 601,602,603でディスク装置から管理 情報 A あるいは B をリードしてサムチェックを行 ない、各情報 が正常か異常かをチェックする。 A. B 両方が正常の場合、処理 604で各管理情報内 の更新カウンタを比較し、不一致か一致かチェックする。一致していれば管理情報 A を優位情報と する。不一致の場合は、処理 605,606で更 新カウンタの大きい方の管理情報をもう一方の管理情報にコピーし一致化を行なう。この場合の優位情報は、更新カウンタの大きい方となる。また、処理602,603で片方の管理情報に異常があつた場合は、正常な方の情報を優位情報を異常個管理情報はヘコピーする。しかし、処理607のように両方の管理情報で異常を検出した場合は、このディスク装置に優位管理情報なしとみなす。

以上の第6図の手順で一つのデイスク装置内の 管理情報を照合し、各デイスクの優位管理情報が 決定される。これは第5図の処理501,502, 505のそれぞれで実行され、その結果、両方の デイスクで優位管理情報なし(優位なし)となっ た場合は、マスター、スレーブ両デイスクのダウ ンとみなして、エラー処理503を行う。

片方のデイスクで優位無しとなつた場合は、優 位管理情報のある側のデイスク内管理情報のみを 処理504,506にて更新する。この更新では、 デイスクステータスの変更と更新カウンタの1加

算を行う。

両方のデイスクで優位管理情報があった場合は、 処理507でどのような構成制御をするかを判定 する。この結果、スレーブの切り離しであれば、 マスターディスク傾の管理情報を先に更新し(処理510)、スレーブデイスク傾を更新する(処理511)。この他のマスターディスクの切り離しやマスターディスクので運情報を先に更新し(処理508)、マスターディスクを更新する(509)。つまり、構成制御後にマスターディスクになる方を先に更新する規則である。

更新には、通常合計4回のデイスクアクセスが必要で、この更新中に停電が発生すると各管理情報に布一致が生じてしまう。この不一致を検出するため、ひとつの管理情報を更新する底に管理情報の更新カウンタを1加算する。再立ち上げ時にこのカウンタを相互に比較しあうことにより、管理情報を一致化し自動的に更新中であつた構成に復旧する。

次に第7回を用いてこの立ち上げ処理での管理 情報一致化を説明する。まず、更新処理と同じよ うに各デイスク装置内の照合を行ない、管理情報 A, Bを一致化し優位管理情報を決定する。もし この照合処理701、702によりどちらかのデ イスクで優位なしとなつた場合は、一致化を行な わず、処理70.3で2つのデイスクを一重化デイ スクとして以後の処理をする。 両方のデイスクに おいて優位ありとなつた場合は、処理704で対 となる2つのデイスクの他系デイスク情報がお互 いに挺し合つているかチェックする。お互いを指 し合つていない場合は、処理708で二重化ディ スク機然風景としてエラー処理格システムを修止 する。お互いを指し合つている場合は、それぞれ のデイスクの更新カウンタが一致しているかどう かを処理705でチェツクする。もし不一致なら ば、処理709において更新デイスクの大きい方 の管理情報内デイスクステータス、更新カウンタ を小さい方の管理情報に書き込みし、処理707 のオンライン例御に移る。更新カウンタが一致し

- 特別平1-118921(4)

ていた場合は、次に処理706でデイスクテータスが一致しているかをチェックする。一致していたら処理707のオンライン制御処理を行ない、不一致の場合は処理708のエラー処理後システムを停止する。

本実施例によれば特別なハードウェアを使用しなくても、従来の二重化方式と同等の二重化ディスク制御を実現できる。

〔発明の効果〕

本発明によれば、二重化デイスク用の特別なハードウェアが不必要であるため、どの様なディスク制御装置に接続されるデイスク装置でも二重化制御の対象とすることができるので、二重化デイスクのシステム構築の制限がなくなり柔軟性、拡張性にとむシステム構成が可能になるという効果があり、また、二重化用の特別なハードウェアを使用しないので低価格なシステム構成が可能になるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明


第1回は、本発明の一実施例を示すシステムの

構成図、第2図は二重化管理情報の構成図、第3 図はデイスクステータスの内容の一覧段、第4図は二重化デイスクの選転説明図、第5図は管理情報の更新手概を示すフロー図、第6図は管理情報の照合チェック手順を示すフロー図、第7図は立ち上げによる管理情報一致化処理のフロー図である。


103,108…デイスク制御装置、105, 106,110,111…二重化管理情報、104, 109…デイスク装置。

代理人 弁理士 秋本正実



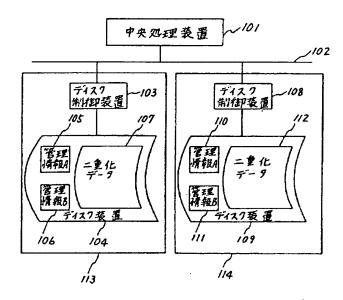


第2回

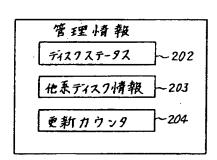


第3 図

NO	ステ-タスの意 味	202
1	一重化ディスク	
2	自系マスターディスク他系切り機能デスク	
3	自系マスターディスク他系スレープディスク	
4	自系スレプディスグ他系マスターディスク	
5	自系切画生しティスス 他系マスターティスク	


第 4 図

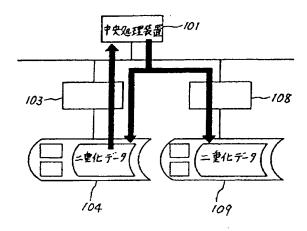


第 5 図

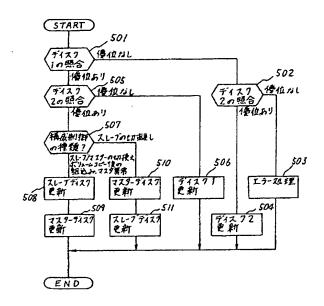

第6团

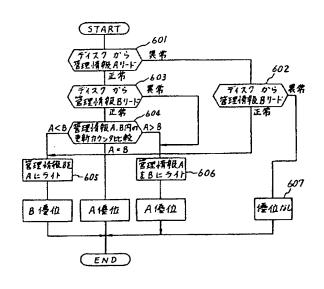

第7回

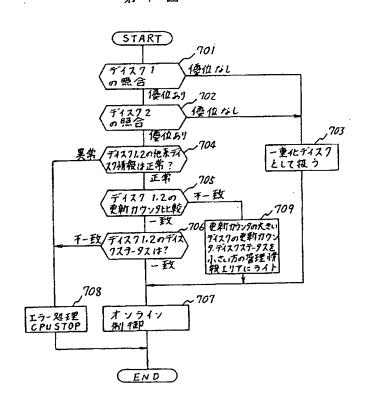

特開平1-118921(6)

第1頁の続き

⑫発 明 者 桑 原 啓 二 茨城県日立市大みか町5丁目2番1号 株式会社日立製作

所大みか工場内

⑫発 明 者 飯 島 三 郎 茨城県日立市大みか町5丁目2番1号 日立プロセスコン

ピュータエンジニアリング株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
☐ BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
☐ FADED TEXT OR DRAWING		
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.